


コントローラFWアップデート のお願い

コントローラFWバージョンアップ用のアプリのインストール

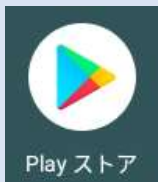


Playストアを起動し、「SMART CONSTRUCTION Pilot UPD」を検索してください
※2022年7月アプリ名称が変更になりました

①該当のアプリをタップしたあと、②開くボタンをタップしてください

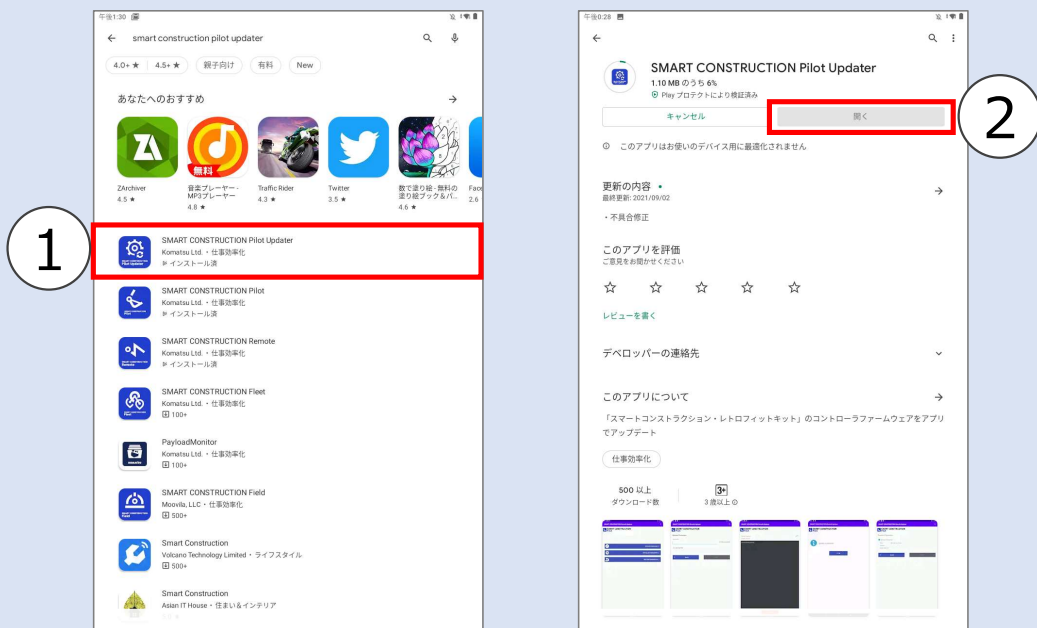


コントローラFWバージョンアップ 手順書①

1




①タブレットをレトロフィットで利用しているWiFiルータに接続後、Pilot Updaterを起動
 ※WiFiルータとタブレットおよびコントローラが接続されている必要があります。
 作業前にSC Pilotを起動し「コントローラ未接続」エラーが表示されない事を確認して下さい。

2

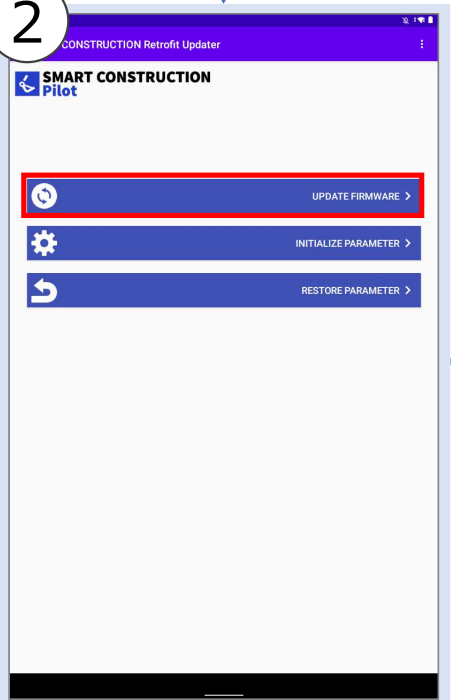

②一番上のボタンをタップ


3





③「RetrofitKit」と入力
STARTをタップ

※「R」と「K」は大文字

4

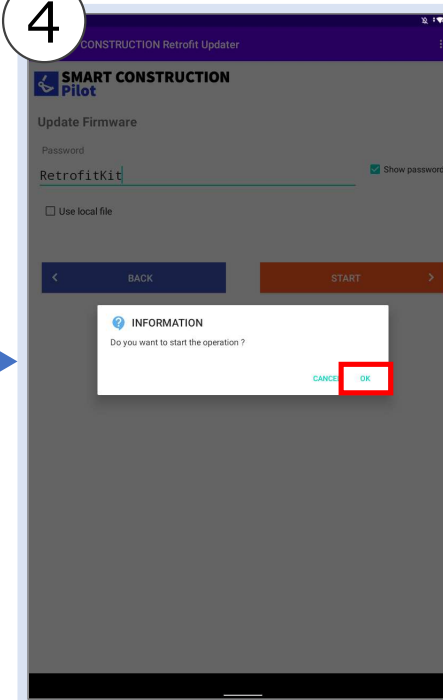


④OKをタップ

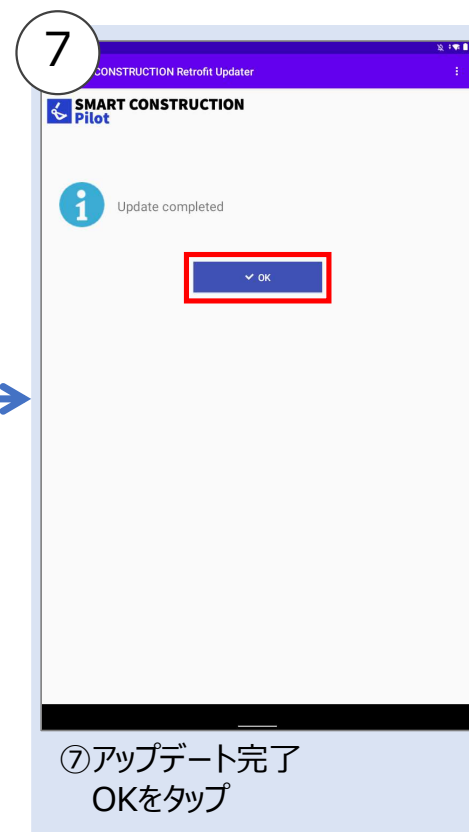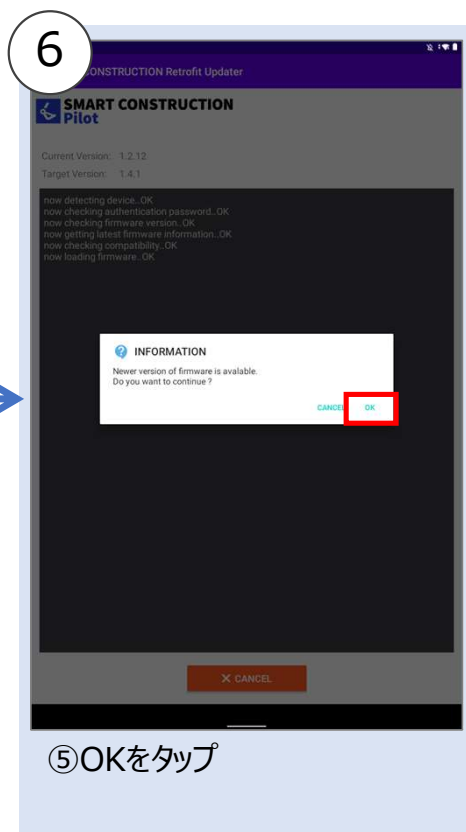


「No parameter files found」エラーが発生した場合は次ページを参照してください。

「No parameter files found」エラーが発生した場合の対処

前項までの手順で下記エラーが発生した場合は右記の手順を実施ください。

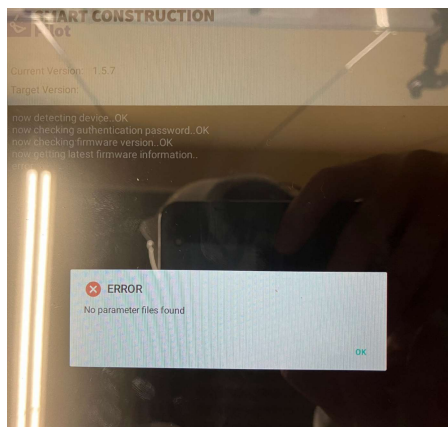


1

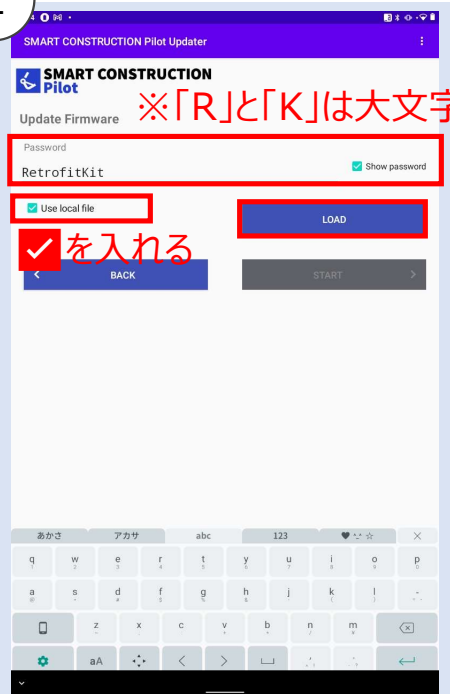

※「R」と「K」は大文字


①「**RetrofitKit**」と入力
Use local fileに☑
を入れ「LOAD」をタップ

2

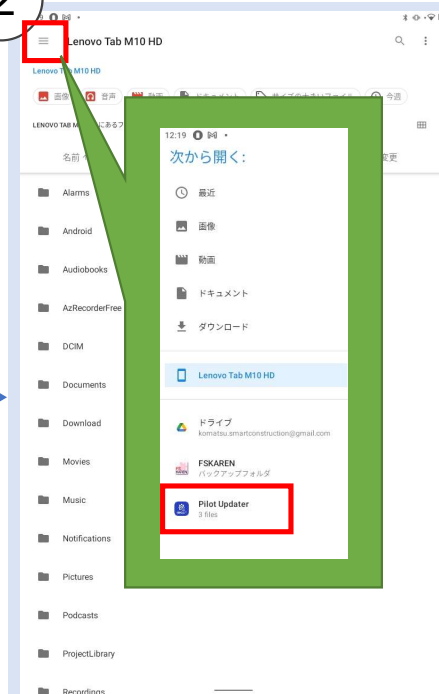

②左上の「メニュー」を押し、
表示される「**Pilot Updater**」をタップ

3

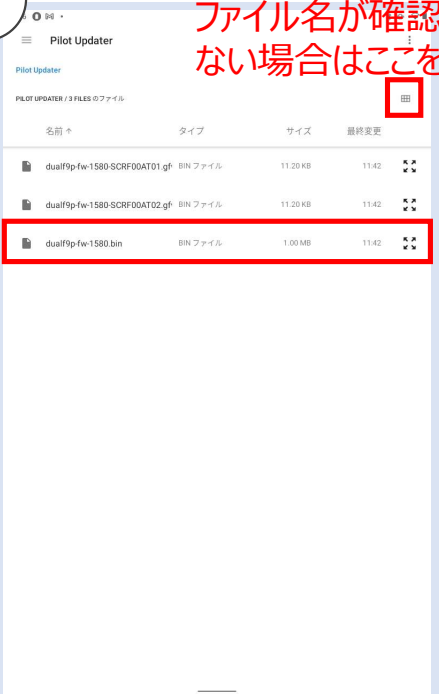


ファイル名が確認できない場合はここをタップ

③「**dualf9p-fw-1580.bin**」を選択し
「START」をタップ

- ① タブレットアプリでマシンガイダンスを起動します
- ② メニュー(☉) > システム管理 > コントローラ情報
を表示します
- ③ 「コントローラ」の「ファームウェアVer.」が
「**v1.5.8**」になっていることを確認する。

以上で作業完了となります。




コントローラ情報	
基本情報	
製造元	LANDLOG
モデル	SCRFO0AT03
製造No.	LL-1001-00-00-0101
シリアルNo.	sakihama_test
コントローラ	
コントローラ製造元	akasakatec
コントローラモデル	Dual GNSS Controller
ファームウェアVer.	V1.5.8
メインGNSS受信機	
製造元	ublox
モデル	ZED-F9P

手順に従って実施しても

画像のようなエラーが表示されてしまい
アップデートに失敗するという
症状の報告があります。

次ページの方法で回避可能です。

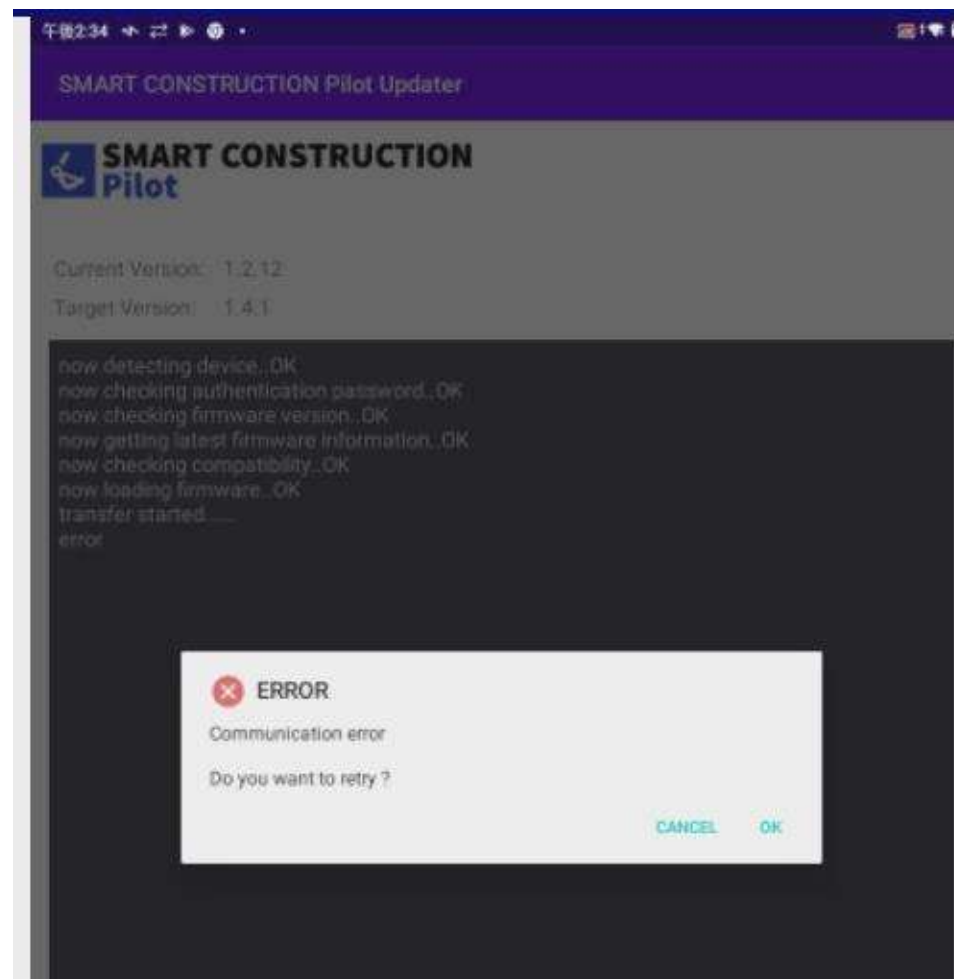

タブレット端末の
位置情報・BluetoothをOFFに
することで対処できます。

症状が発生した場合は位置情報・BluetoothをOFFにして実施ください。

(位置情報、およびBluetoothはアプリの動作に影響ありません。したがってOFFのまま作業終了していただいても問題ありません。)

